

エンジン電気リカル

3 電源電圧の点検

1. ①の点検でハーネス側の S 端子に電圧がかかっていない場合は、IG SW ONでSBFヒューズに切れがないか点検する。

基準値	バッテリー電圧
-----	---------


5 ワイヤリングハーネスの点検・修理

1. スターター回路図を参照して、ハーネスの導通などを点検・修理する。


4 インヒビタースイッチの点検 (AT)

1. インヒビタースイッチのNo.6端子～No.9端子間の点検を行う。

基準値	導通有り
-----	------

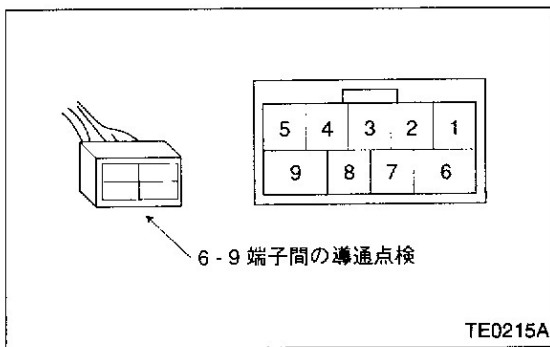

スターター回路図

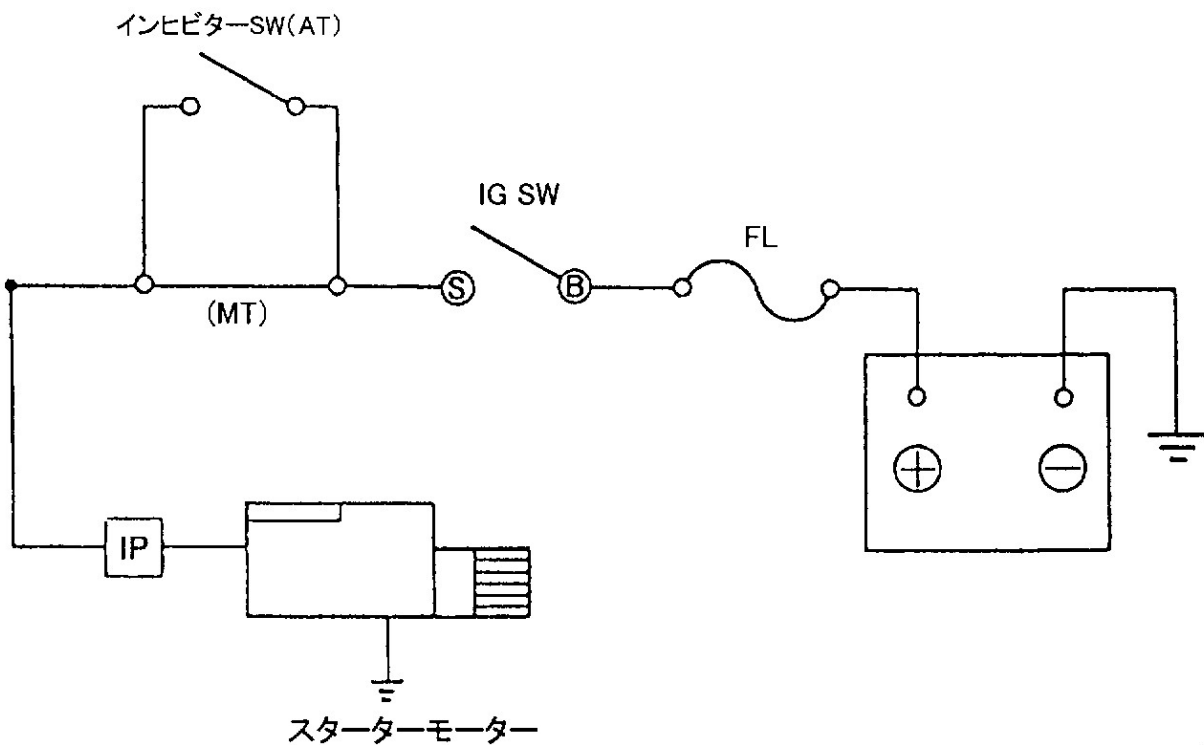

TE0216A